



组合磨床

使用说明书



说明书修订版 (B)

巩义市巧匠人机械制造有限公司

地址：河南省巩义市回郭镇清西村

电话：13838000943

前言

本公司致力于加工刹车片设备的研发与制造，拥有多年的设备研发制造经验，所生产的设备已有多家厂家投入使用并获得极好的评价，这些都源于本公司产品的优异效益，其特点如下：

■ 稳定性好

我们公司从实际出发，以降低工人劳动强度、提高效率为核心，对刹车片的生产工艺进行探讨与优化，验证其可行性和合理性，以此设计制造出一系列刹车片生产线设备，并不断的进行优化后最终定型。一条生产线最基本的就是其稳定性能，如果设备稳定性达不到，谈何去提高生产效率，让刹车片拥有高精度高质量。

■ 具有科学性与合理性

为了达到设备的生产目的，我们着力于设备各个基础部件研究，其中主轴就是典型代表，经过大量的设计、淘汰和优化，并通过样品验证，得出了最优的主轴工艺与设计方案，不仅使主轴达到所需精度外，还大大提高了寿命，具有高寿命、高精度、刚度好等特点，维修方便，调试简单。我们相信我们的主轴在同行业中，是最好、最优的。

■ 效率高、故障少

以更稳定的运作流程和更高的效率为目的，我们设备的方案都是尽可能减少其在生产中的动作，每减少一步多余的动作，就相当减少一个故障点，提高效率。并且让多种动作同时进行，节约时间，同时尽可能控制工件的运行姿态：工件运行范围越小，其越容易控制，从而也就越稳定。

严谨高效一直是本公司的生产理念，我们从来不做没有方案或者理论不通的业务，避免客户和我们损失宝贵的时间和不必要的金钱。



目录

前言..... 2

一、组合磨床主要用途和使用范围..... 4

二、组合磨床的主要参数..... 4

三、机床操纵基本要求..... 5

 3.1 对上机操作人员的要求..... 5

 3.2 维修操作要求..... 5

 3.3 加工过程中注意事项..... 6

四、机床的搬运、安装..... 7

 4.1 机床的搬运..... 7

 4.2 机床工作环境..... 7

 4.3 机床的安装..... 7

五、机床传动系统和工作原理..... 8

 5.1 机床主传动..... 8

 5.2 机床护罩布局..... 8

 5.3 机床结构..... 8

六、机床功能介绍与基本操作..... 9

 6.1 功能介绍和使用说明..... 9

 6.2 面板介绍..... 10

 6.3 面板的基本操作..... 11

七、机床操纵系统..... 12

 7.1 机床编程系统..... 12

 7.2 机床进给传动系统..... 13

 7.3 气动液压系统..... 13

八、机床故障以及处理方法..... 14

九、机床的保养和调整..... 16

十、机床电路以及配电柜清单..... 16

十一、易损件目录及明细..... 18

十二、机床装箱单..... 18

十三、制造商售后服务承诺..... 20



一、组合磨床主要用途和使用范围

数控组合磨床用于加工蹄铁刹车片内径、大小头和倒角，装夹夹具可以根据客户产品进行调整，磨削精度为 $\leq 0.1\text{mm}$ 。

本机床适用于大批量生产，单机作业或者投入生产线使用。

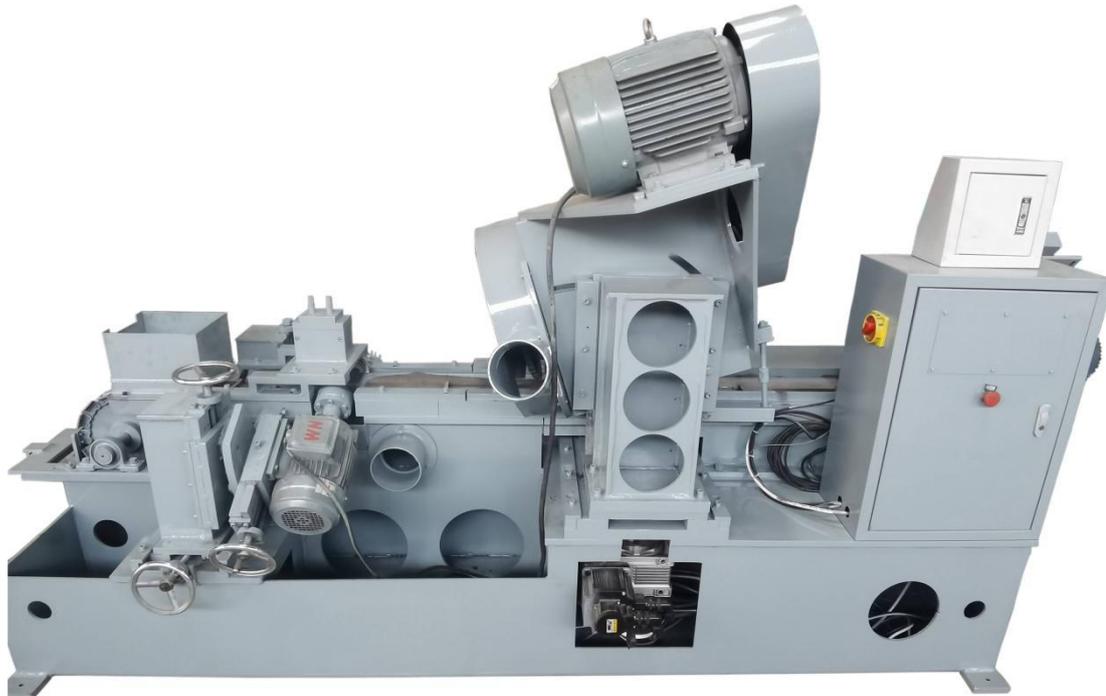


图 1 机床外观图片

图 2 机床背部外观图

二、组合磨床的主要参数

本机采用钢铸结构，三维可调，稳定性好。

- 1、床身用 20 厚、10 厚与 6 厚钢等板焊接后加工而成，保证了本机自重。
- 2、工作台为自制导轨，用氮化后的模具钢加工，耐磨性和精度高。
- 3、进给方式采用链条传动，链轮与伺服电机相连并配有减速机，可控性好。
- 4、自动送片，自动磨削，自动翻片。
- 5、刀盘主轴功率 15KW，线速 60m/s，刀盘 $\phi 800$ ，精度高，表面纹路清晰均匀。
- 6、重量约 3200kg，外形 2700*940*1220 (mm)，效率 3000-8000/8 小时。
- 7、主要参数如下：

项 目	参 数
外型尺寸 (长*宽*高) (mm)	2700*940*1220

磨头/倒角电机	2.2kw
内弧电机	5.5kw/15kw
伺服电机	1.5KW
蜗轮减速机	1:60 减速机两个 1:20 减速机一个
内弧砂轮	φ 800*203 线速 46M/秒
磨头/倒角砂轮	φ 100
刹车片宽度	80—230
刹车片外半径	R≥142-230
加工节拍	4~8 片/分钟

表 1 机床参数表

三、机床操纵基本要求

3.1 对上机操作人员的要求

- 使用本机床的操作人员应该是经过培训且具有操作本机床资格的人员。本机床带有一些必要的警示标牌，操作人员上机前，应仔细阅读本《使用说明书》，并完全理解使用说明书中的内容，具有操作本机床的能力后操作。
- 配电柜、变压器、电机、接线盒以及其他有高压接线端子的部位不可触碰，否则容易漏电。
- 裸露在地面上的电缆须有防水、防磨损划伤等防护，以防出现漏电事故。
- 机床长期停机后再次启动前，要清除机床上的杂物，每个润滑点重新上油。
- 给机床上电时，要依次接通工厂送电开关、机床总电源开关、操作面板上的控制开关。
- 不要用湿手去触摸开关，以免发生短路造成机床误动作，危及人身安全。
- 应非常熟悉急停按钮开关的位置，以便在任何时候能快速找到。
- 不要随意改变控制面板上的参数或者数值，如若需要，改变参数前请记下原始数据以便恢复。
- 要防止配电柜、操作盘等器件受到撞击，以避免固定开裂或者发生故障使机床停机。
- 当电源部分出现故障时，应立即关掉主电路电源。

3.2 维修操作要求

- 维修人员应由相应资格或具有专业维修能力的人员来承担，以免发生意外。
- 未经允许不得擅自做任何维修工作。
- 在维修前请预先准备好更换件，以节约时间。
- 维修前要仔细阅读说明书的安全防护措施，且运用正确的维修方法。
- 更换电气元件时务必要让机床断电。
- 凡是与维修工作无关人员不应当操作主电路开关或操作面板上的控制电源

开关，在维修过程中，应在开关附近挂上“维修中”警示标牌，并放于显而易见且不易摘取的位置。

- 维修机床时，带电操作是危险的，请务必关闭电源再进行维修操作。
- 检查皮带松紧程度时，不要将手指伸入皮带内侧，以防弄伤手指。
- 维修完成后，要对工作区域进行清理，更换件要全部上紧，工具不得摆放在主轴等运动部件附近。
- 维修人员应在维修完成后检查机床是否存在安全隐患。
- 要对维修和检查情况做记录，以便将来参考。

3.3 加工过程中注意事项

- 机床运行过程中，操作人员不得在附近嬉闹玩耍。
- 长发者在工作时，应佩戴工作帽。
- 主轴、砂轮等旋转工件在未完全停机前，不要用手或者衣物触碰。
- 在加工过程中，建议关闭机床护罩的防护门。
- 重型工件需要装拆时，要两人或者两人以上人员一起操作，以免工件掉落发生危险。

加工完成后需要暂时离开时，请将操作面板上的控制开关关闭，并关闭机床主电源开关。

巩义市巧匠人机械制造设备有限公司



四、机床的搬运、安装

4.1 机床的搬运

本机床在表面上涂有防锈漆，装车时采用了一定的防震和抗冲击措施，能保证在-10℃~80℃的温度范围内安全运输和存放。但运输机床绝对不允许倒置或者倾斜 15°，不允许有剧烈晃动和撞击，以免损坏内部主要部件。

4.2 机床工作环境

- 1) 厂房高度：依据厂房实际高度确定起吊方式；
- 2) 厂房湿度：相对湿度 75%以下, 短时间内最大湿度 95%；
- 3) 电源：3~AC380V±10%、频率 50±1HZ，电气容量：16KVA；
- 4) 导轨、丝杠润滑油：L-HG32 液压导轨油；
- 5) 厂房温度：5~40℃ 最大温度变动 3℃/分。

4.3 机床的安装

- 机床在出厂前已经调校和试验，请正确安装，安装不当会影响机床精度和使用寿命。
- 吊起或者叉起机床，将调整垫铁的螺栓穿入底座的底脚螺栓孔，然后慢慢放下，并确保接触均匀。
- 旋动调整垫铁的调整螺栓，对机床进行粗调水平。
- 机床检查。确保机床各部位没有损坏，没有遗失零件或附件，确保接入电源相位正确。
- 利用水平仪在纵向和横向重新调整机床，直到机床安装达到所需精度为止。



五、机床传动系统和工作原理

5.1 机床主传动

本机床主电机与动力轴之间采用皮带轮传动，取消了齿轮变速机构，结构简单，维护方便，可靠性高。工件立轴正反转通过配电柜的电气系统控制，正转和反转具有相同的转速，转速可以通过伺服电机控制。砂轮滑台 X、Y 向进给行程由配电柜 NC 程序通过数控伺服电机控制。

5.2 机床护罩布局

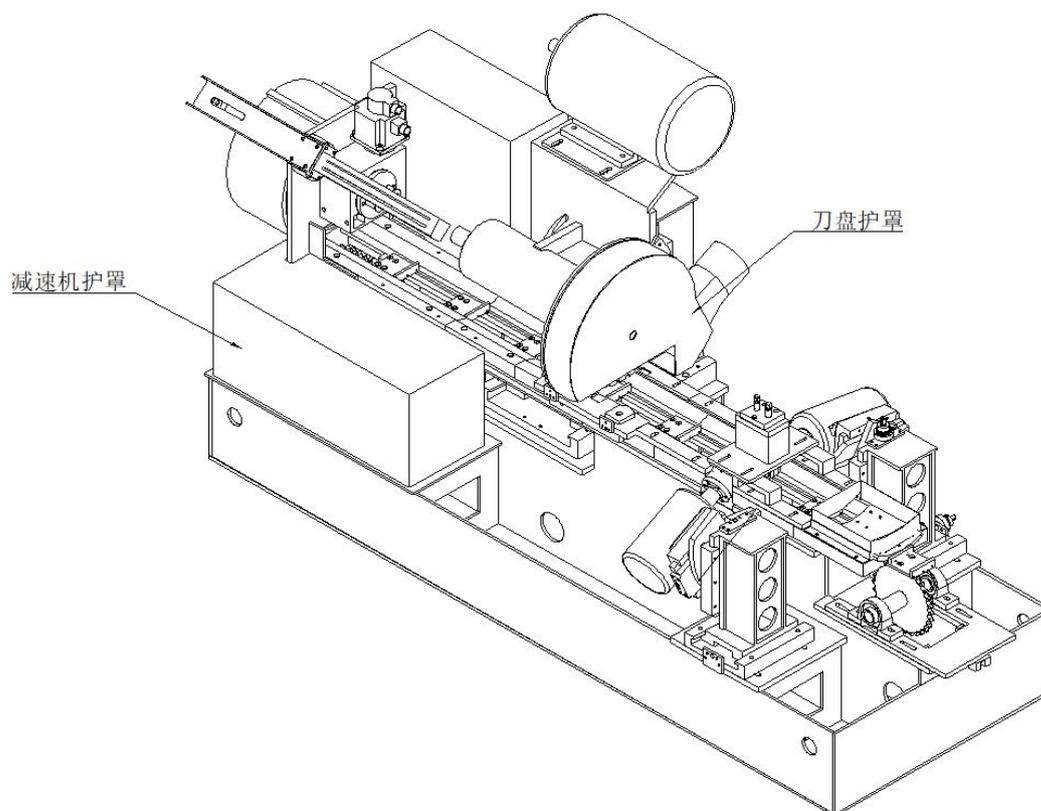


图 3 外防护护罩结构

5.3 机床结构

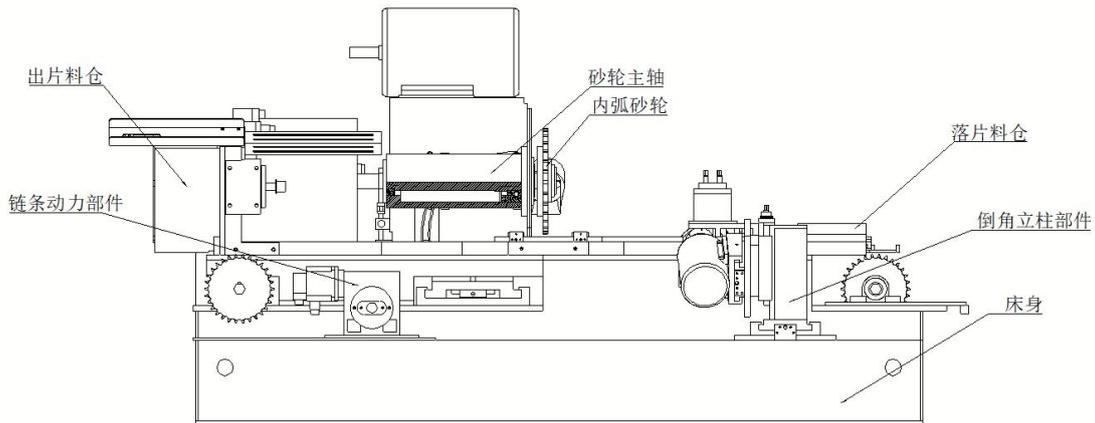


图 4 组合磨床部件布局

六、机床功能介绍与基本操作

6.1 功能介绍和使用说明

- 本设备为全数控闭环全自动设备，自动程序一键启动，拥有多个实用的加工模式，只需将产品参数输入即可加工。
- 拥有半径差补功能：可以简单有效的校正实际加工值。
- 支持立轴升降调节：可以解决刹车片的对中问题。
- 砂轮左右调节：可以自然的修整砂轮的平面，使产品获得更好的加工平面。
- 砂轮垂直度调节：可以解决锥度问题。
- 程序分段加工功能：可以有效的提高 30%的效率。
- 自动润滑系统：带循环的润滑更加的稳定。
- 液压压紧系统：使装夹更迅速和稳定。



6.2 面板介绍



图 5 操作箱操作界面

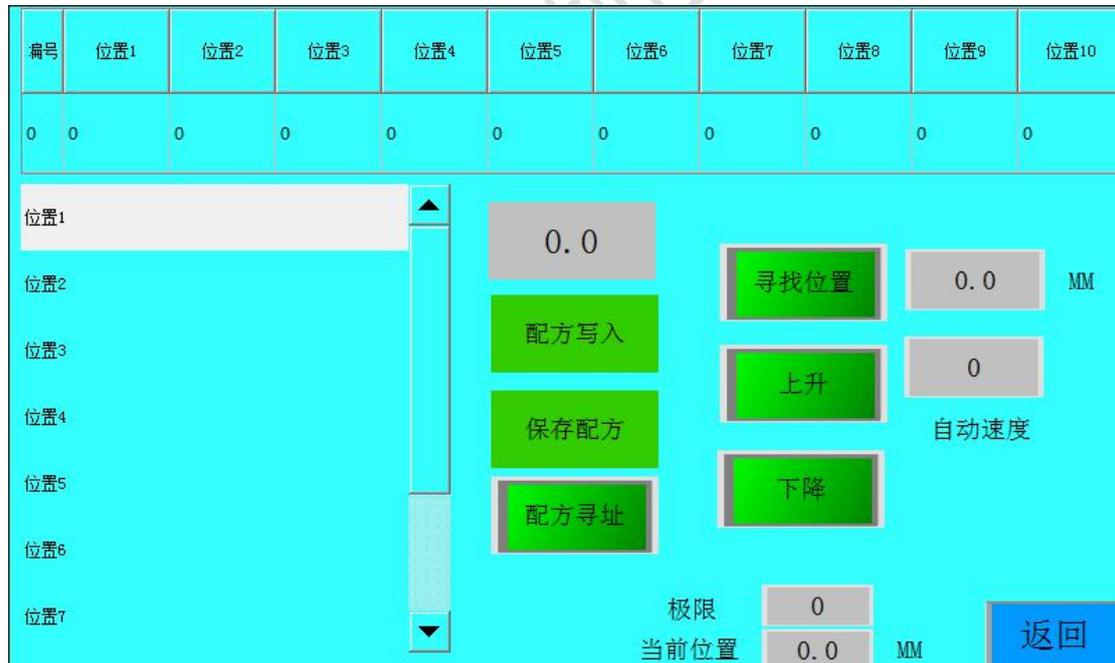


图 6 操作箱升降界面





图 7 操作箱调整界面

6.3 面板的基本操作

开机上电后检查启动条件是否满足，满足为绿色，未满足为红色。



如果为红色则需检查【拨片到位】和【送片到位】。如果有任意一个红灯亮起，说明其工作条件未达到。




这时需要手动找工位，选择红灯对应的功能按钮，按下后自动寻找工位。停止后对应的指示灯会变为绿色，这时启动条件满足。



【升降电机部分】

升降电机低端为零点，上升当前位置增大，下降当前位置减小。

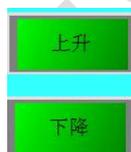


手动点击上升下降，升降电机则会做出相应动作。

当前位置 888.8 MM 当前位置显示升降电机当前坐标。

寻找位置 999.9 MM 在寻找位置输入想去到的目标值，点击寻找位置，电机自动寻找坐标值。


【配方部分】

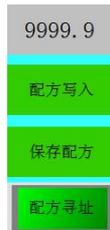

配方栏输入当前坐标值，按配方保存，保存到屏幕储存条目中。

按下配方写入，会把当前配方值写入到 PLC 中，再按下配方寻址，电机会按照当前配方进行寻找坐标值。

【清零部分】

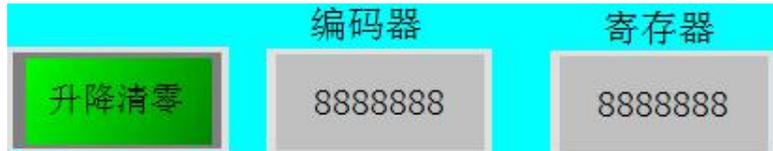

清零分为三个部分，清零按钮，编码器数值，寄存器数值。

长按清零按钮，对应的编码器会进行清零（0,1,2,都表示为已清零）。编码器清零后继续长按清零按钮，寄存器会进行清零。（如编码器或寄存器未清零，请断电重新上电后再次尝试。）

清零后要确保编码器和寄存器中的数据完全一致，才可以正常使用。

七、机床操纵系统

7.1 机床编程系统

7.1.1 NC 编程系统介绍

数控电源装置的设计思路是高配置、高可靠性、高自动化操作和友好的人机交互操作。

编控系统是基于台达平台的磨削编控系统，系统由运行在基于 PCI 总线的 2 轴运动控制，和高可靠、节能交流伺服电机驱动器、0.5 微秒主振板、取样板组成。用户根据加工图纸编制加工尺寸。

在加工过程中，本系统能够控制加工速度和加工参数，完成对不同加工要求的加工控制，是机床和系统的完美结合。

系统具有磨削速度控制、数量实时显示、等方便的操作功能。同时，对于各种故障(断电、死机等等)提供了完善的保护，防止工件报废。



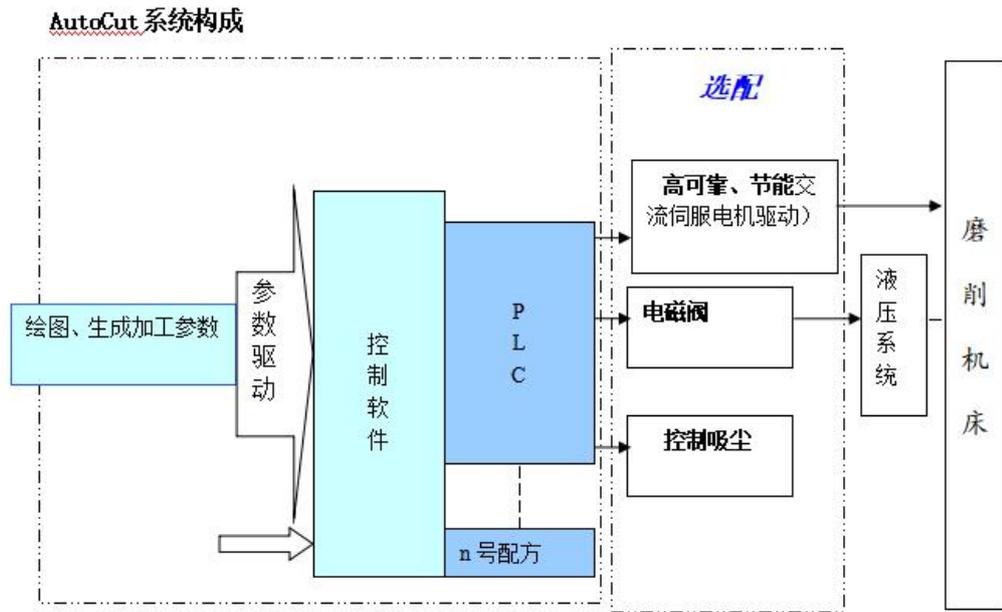


图 8 NC 系统原理图

如上图所示，磨床系统是一套完整的磨削解决方案。系统由基于 PLC 运动控制伺服驱动控制电路构成。磨床系统软件包含手动模块、参数模块，等组成。

7.1.2 磨床编程系统主要功能

- 1) 支持配方自动编程，用户无需接触代码，只需要对加工配方设置加工工艺，便可进行加工；同时，支持多种配方存储；
- 2) 配方可直接调用嵌入到程序中；
- 3) 多种加工方式可灵活组合加工（单动、正向、正反向等加工方式）
- 4) 专门设置有二次加工的独立模式；
- 5) 实时监控磨削加工机床的加工状态；

可升级为生产线，带有用户可升级扩展的空间，控制加工速度和加工参数，以提高效率和精度，加工变得简单、可靠。

7.2 机床进给传动系统


Y 轴的进给运动是由伺服电机通过涡轮减速机和调节丝杆相连，X 轴的进给是由步进电机通过联轴器和滚珠丝杠链接，进而把动力传递给滑台来实现进给控制的，滚珠丝杠螺母已经提前预紧，可以实现高精度无间隙传动。

7.3 气动液压系统

气源件三联体位于出片料仓下方，主轴套筒配有注油孔。



5.2.8 气动系统

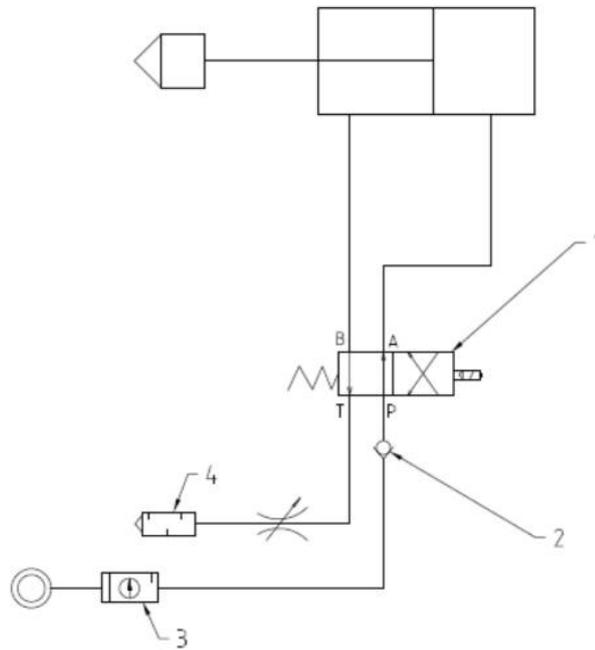

气动系统原理图

1 二位四通电磁换向阀 2 单向阀 3 气源三联件 4 消声器

图 9 单路气动系统原理图

八、机床故障以及处理方法

1. 液压系统压力不足：

- 检查溢流阀 Y-10B，查看是否油压阀调整过低（总压力应在 3.5-5.5MPa）；
- 检查油泵进油管上的滤清器是否堵塞；
- 检查油泵工作是否正常，或者更换油泵。

2. 油泵启动区夹紧油缸不能自动上升到待命状态：

- 检查系统压力是否正常，夹紧系统压力应在 1.5-2.5MPa，否则应调整减压阀 Y-10B；
- 检查退出油管是否接反；
- 二位四通 2D/10B 是否处于通电状态，通电时应该断开。

3. 夹紧力过大或者过小：

- 应检查减压阀 J/10B 看是否油压调整过高或过低，夹紧力根据工件大小，一般可在 1.5-2.5MPa 范围内调整。

4. 点动操作时滑台油缸不能前进或者后退：

- 检查系统压力是否正常；
 - 检查方向阀 34/10B 两端的电磁铁是否通电正常工作；
 - 滑台间隙调整是否过紧；
 - 滑台润滑是否良好。
5. 夹紧工件后滑台不能及时前进：
- 检查压力继电器 DP/25B 或 DP1/63B 是否因本身动作压力调的过高或者减压阀 J/10B 减压过低而不能动作；
 - 检查三位四通阀 34D/10B 电磁线圈 V1 是否通电；
 - 检查油缸进出油管是否接反。
6. 滑台前进停止后工作台（工件）不转动：
- 检查感应开关 E5 是否被触发，否则应调整 E5 的位置及 E5 与碰头的间隙（2-4mm）使 E5 处于触发状态；
 - 检查进给减速机是否通电。
7. 工作台转动不能及时停止：
- 检查 E4 感应开关的轴向位置是否合适；
 - 检查 E4 感应开关与碰头的间隙是否合适（2-4mm）；
 - 检查进给减速机是否能及时断电。
8. 滑台不能及时退回：
- 检查三位四通阀 34D/10B 的 V2 电磁线圈是否通电工作；
9. 滑台退回后不能及时停止：
- 检查感应开关 E3 与碰头之间的间隙是否过大（2-4mm）。
- 10 夹紧速度和滑台前进速度过快：
- 检查两油缸相对应的单向节流阀 L1/10B 看是否调整过快；
 - 检查两油缸相对应的单向节流阀 L1/10B 看是否装反。



九、机床的保养和调整

9.1 常规检查

- 1) 油箱内的液压油和润滑油壶内润滑油不得低于游标中心，否则会因油量不足而损害机床。
- 2) 所有润滑点必须注入干净的润滑油。
- 3) 必须经常观察各油泵的工作情况，以保证液压缸和油壶有足够的液压（润滑）油。
- 4) 定期检查三角带的松紧程度，检查是否有裂痕和划伤，如有需要可自行调整或更换。
- 5) 定期检查配电柜内风扇是否正常运转，各电机是否有异常噪音、震动和不正常发热。
- 6) 工作结束后对工作现场进行吹灰和打扫。

十、机床电路以及配电柜清单

配电柜清单如下：

表 2 电器元件明细表

代号	名称	规格	数量	备注
1	电源控制柜	高性能控制电源 (HQBK-50)	1	
2	工业控制 PLC	台达	1	
3	工业显示屏	台达	1	
4	交流伺服电机	台达	1	
5	交流伺服电机驱动器	台达	1	
6	伺服电源	台达	1	
7	继电器	霍尼韦尔	1	
8	接触器	正泰	1	

图 10 控制系统配置图

图 11 控制原理图



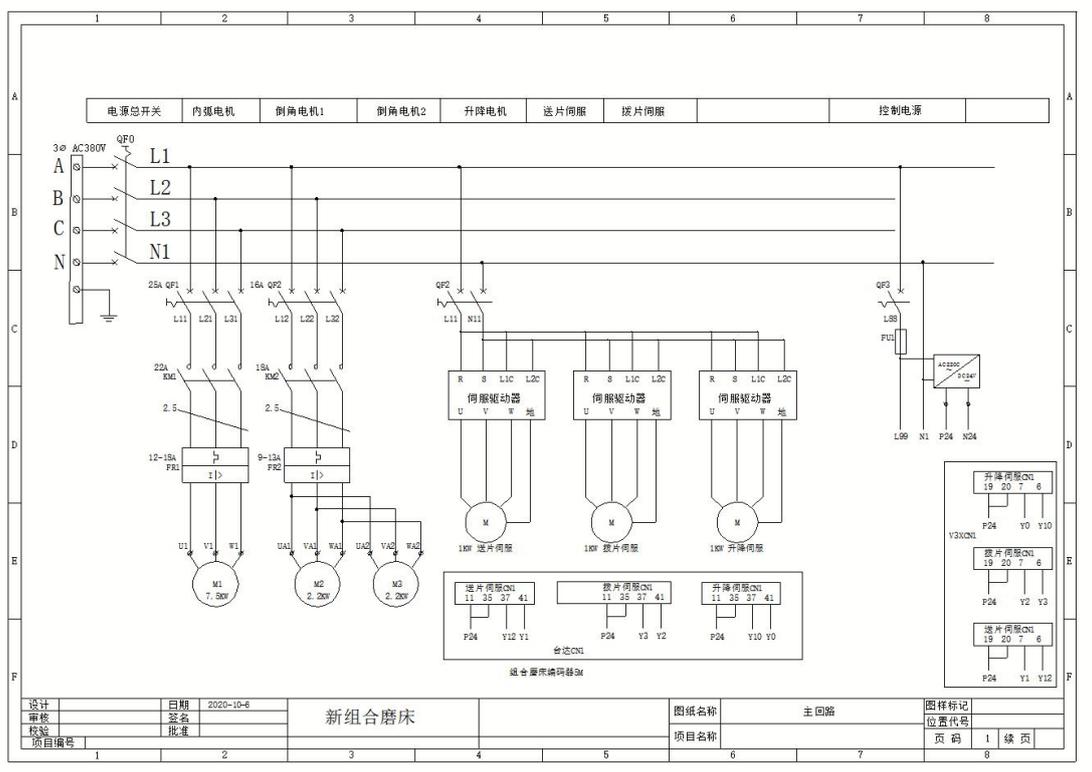


图 12 主回路图

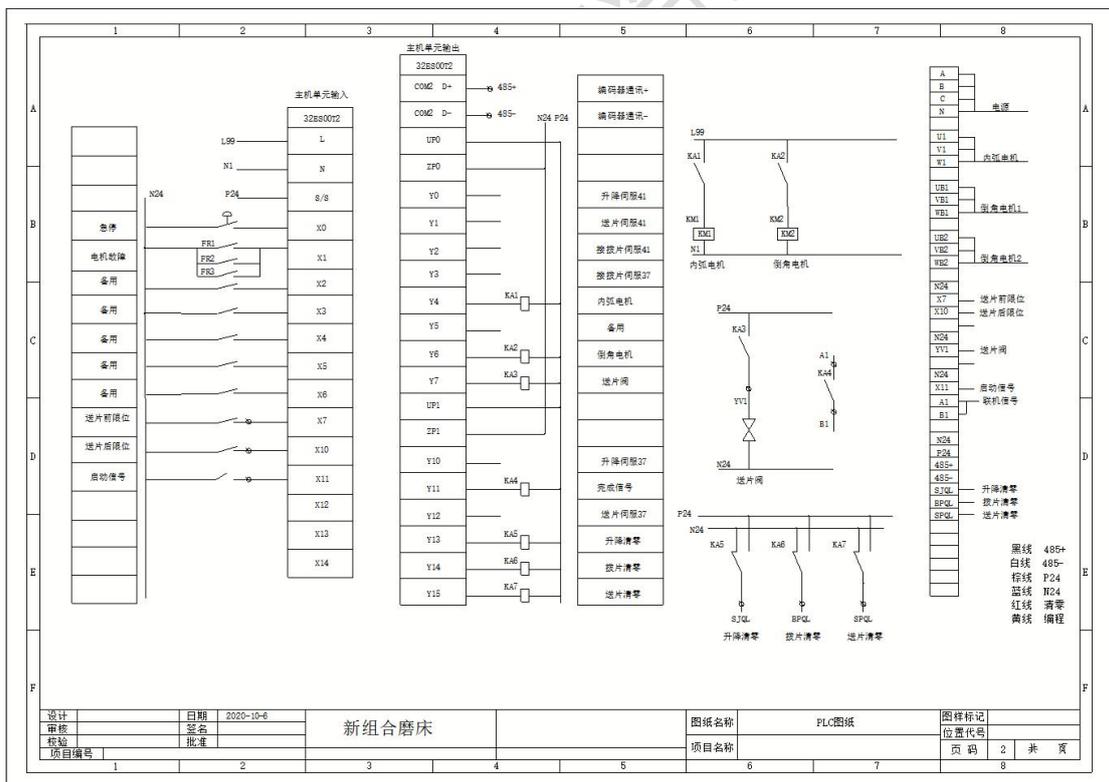


图 13 PLC 接线图



十一、易损件目录及明细

表 3 轴承明细表

轴承型号	主要尺寸	数量	安装部位	备注
6212	60*110*22	1	砂轮主轴	
6214	70*125*24	2	砂轮主轴	
6301	12*37*12	2	滚轮压紧	

表 4 易损件明细表

名称	规格	数量	安装部位	备注
皮带轮 A	SPB-4-250 孔 55	1	砂轮主轴	
皮带轮 B	SPB-4-250 孔 42	1	砂轮电机	
三角带	B 型 1650 长	4	工件立轴	
磨头倒角砂轮	$\Phi 100$	4		
内弧砂轮		1		定制



十二、机床装箱单

表 5 机床装箱单

序号	名称	数量	单位	备注
1	数控组合磨床	1	台	
2	装箱技术文件	1	套	
3	工具	6	件	

表 6 装箱技术文件

序号	名称	数量	备注
1	合格证明书	1 份	
2	装箱单	1 份	见表
3	使用说明书及电路图	1 份	



十三、制造商售后服务承诺

12.1 产品质量承诺

- 我方保证出厂的产品是全新、未经使用的，保证产品优质、性能可靠。
- 产品在需方使用过程中，若发现质量问题，在接到需方通知后，24 小时内作出答复，48 小时内到达现场维修，并做到故障不排除维修人员不撤离现场。
- 我方售后服务的指导思想与宗旨是“让我们的服务更完美”。
- 我方将快速高效，认真负责地处理好需方反馈的质量问题。在产品质保期内发生的质量故障，将无偿地提供技术服务和由于我方责任造成损坏的零配件。
- 对质保期外所发生的质量问题，我方提供周到的技术咨询，并根据需方需要到现场进行技术服务。
- 全力保证用户的备件供应，满足需方的各种需求，逐步完成“两全服务”，即全方位和全过程服务，真正作到“精心制造，优质服务”。

12.2 用户培训承诺

- 我方免费为需方培训操作、维修人员。培训方法为现场培训和到我方公司培训两种方法。

12.3 安装、验收服务承诺

- 需方必须在设备到厂后 30 天内，将设备安装就位并通知供方进行调试及验收。超过 30 天，三包期则从设备实际到货之日起计算。
- 设备到厂后，需方应负责完成以下工作：
 - A. 选好机床的安装位置，并将设备安装就位后进行粗调整。
 - B. 操作人员应预先熟悉随机携带的《技术资料》，并能正确操作该设备。
 - C. 准备好安装、调试及验收过程中使用的有关工、检具和验收用工件。
- 设备出厂前均经过严格的检验。因此，需方在对设备进行验收时，应参照巧匠人制造随机提供的《产品合格证明书》中的有关检验标准进行抽检，抽检时不得拆分设备，抽检项目应同供方人员双方商定。
- 设备验收时所需工、量、检具均由需方自备，我公司的设备调试人员携带安装调试的专用工具。

12.4 培训

- 乙方工程技术人员将在机床安装调试现场对甲方人员进行全面的系统、操作、维修培训。
- 培训工作分两次进行：卖方工厂（与预验收同时进行）；买方工厂（与终验收同时进行）。
- 培训做到被培训者能够掌握机床的操作、简单故障识别和排除。

